

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

450005 г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1 тел.: 252-59-52, тел. доверия (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Салаватский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного надзора)

453261 г. Салават, ул. Уфимская, 40 тел. 35-05-04, факс: 35-05-05

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 57/1/1/12

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 1» городского округа город Салават Республики Башкортостан (МБОУ «Лицей №1» г. Салавата)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору Дегтярёва Сергея Викторовича № 57 от 23.03.2017 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» апреля 2017 г. по «26» апреля 2017 г. проведена **плановая проверка**. Проверку провел заместитель главного государственного инспектора городов Салават, Ишимбай и Ишимбайского района по пожарному надзору Куценко Сергей Владимирович в отношении объектов защиты: МБОУ «Лицей №1» г. Салавата, расположенных по адресам: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 14; Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, 70

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора МБОУ «Лицей №1» г. Салавата Мартыновой Раилей Мархамовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
Общие по учреждению				
1.	Нарушен порядок прохождения пожарно-технического минимума работниками учреждения. Не организовано обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в учреждении отдельных категорий работников учреждения в течение месяца после их приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а именно: - работников, осуществляющих круглосуточную охрану учреждения. Специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму отдельных категорий работников учреждения не согласованы со структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России. (Специальные программы обучения по пожарно-техническому минимуму отдельных категорий работников учреждения должны быть согласованы со структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС	п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.32, п.39	15.10.2017	

	России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора обучение по программам пожарно-технического минимума)			
Комплекс зданий и помещений учебного корпуса №2, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Ленина, д.14				
2.	В месте расположения прибора приемно-контрольного пожарного - в помещении охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.64	15.10.2017	
3.	В учебном корпусе №2 на 1-м этаже в коридоре высотой менее 3,5 м (фактически 3,1м) с северной стороны здания точечный дымовой извещатель установлен на расстоянии 4,9 м от стены (более чем 4,5 м от стены)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
4.	Не обеспечено автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав автоматической пожарной сигнализации, так: - в помещении тренерской спортивного зала один точечный дымовой извещатель находится в состоянии сработки (постоянно горит индикатор), при этом на приемно-контрольный прибор, установленный в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала на первом этаже не поступает световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольном приборе не высветилась информация о неисправности и не сработала звуковая сигнализация прибора.	ст.83 ч.5 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2017	
5.	Спортивный зал оборудован извещателями пламени, при этом в помещении спортивного зала в случае возникновения пожара на его начальной стадии не предполагается появление открытого пламени	п. п. 12.2, 12.10, Приложение №12 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
6.	В спортивном зале перед эвакуационным выходом с восточной стороны ограничительная сетка ухудшает видимость светового оповещателя «Выход»	п.23, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	31.10.2018	
7.	В учебном корпусе №2 на 2-м этаже в коридоре высотой менее 3,5 м (фактически 3,02м) с северо-восточной стороны здания точечный дымовой извещатель установлен на расстоянии 5,3 м от стены (более чем 4,5 м от стены)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
8.	В учебном корпусе №2 на 2-м этаже в коридоре высотой менее 3,5 м (фактически 3,02м) с северо-восточной стороны здания точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии - 9,4 м друг от друга (на расстоянии более 9 м)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
9.	В учебном корпусе №2 на 2-м этаже в коридоре высотой менее 3,5 м (фактически 3,2м) с западной стороны здания точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии - 9,7 м друг от друга (на расстоянии более 9 м)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
10.	Не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией входные тамбуры в здание учебного корпуса №2	ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий,	15.10.2017	

		сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
11.	В учебном корпусе №2 в лестничных клетках в местах установки противопожарных люков с пределами огнестойкости EI60, отделяющих лестничные клетки от чердачного помещения, допущены щели и дыры между перекрытием и люками, при этом не обеспечена целостность противопожарной преграды и требуемый предел ее огнестойкости	ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, 5.14 табл.2; п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.10.2017	
Комплекс зданий и помещений учебного корпуса №1, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Октябрьская, д.70				
12.	Не обеспечена подача управляющих сигналов автоматической системы пожарной сигнализации на имеющиеся в здании учебного корпуса №1 технические средства управления системой противодымной защиты цокольного этажа	ст.83 ч.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; р. 14 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
13.	В месте расположения прибора приемно-контрольного пожарного - в помещении охраны отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.64	15.10.2017	
14.	На 1-м этаже здания учебного корпуса №1 в месте установки противопожарной двери 1-го типа с пределом огнестойкости EI60, отделяющей помещение электрощитовой от коридора допущены щели между полом и дверью, при этом не обеспечена целостность противопожарной преграды	ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4, 5.14 табл.2	15.10.2017	
15.	В здании учебного корпуса №1 противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости EI60, не оборудованы устройствами для самозакрывания противопожарных дверей: - в помещении электрощитовой; - в помещении книгохранилища; - в помещении архива	ст. 88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.10.2017	
16.	В учебном корпусе №1 в кабинете №306 расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия кондиционера составляет 0,52 м (менее 1 м)	п. 12.19 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы правила проектирования»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
17.	В здании учебного корпуса №1 на 3-м этаже на двери архива - помещения складского назначения отсутствуют обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Главы 5, 8 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.10.2017	
18.	В здании учебного корпуса №1 на 3-м этаже в помещении радиорубки не организовано проведение	п.22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных по-		

	работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в стене в местах прохода электрических кабелей и проводов управления	становлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390		
19.	В здании учебного корпуса №1 на 3-м этаже в помещении радиорубки в отсеке потолка шириной более 0,75 м (фактически 1,17м), ограниченном строительной балкой, выступающей от потолка на расстоянии более 0,4 м (фактически 0,41 м) отсутствуют дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации	ст.54, ст.91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы правила проектирования» п. 12.67	15.10.2017	
20.	В здании учебного корпуса №1 на 3-м этаже в помещении радиорубки точечные дымовые пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации установлены не под перекрытием	ст.54, ст.91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы правила проектирования» п. 12.18*	15.10.2017	
21.	В учебном корпусе №1 на 4-м этаже в коридоре высотой менее 3,5 м с южной стороны здания точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии - 10,8 м друг от друга (на расстоянии более 9 м)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
22.	В учебном корпусе №1 на 1-м этаже в центральном фойе высотой менее 3,5 м (фактически 3,42м) с северной стороны здания точечные дымовые извещатели установлены на расстоянии - 10,88 м друг от друга (на расстоянии более 9 м)	п. 12.28, табл.5 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	15.10.2017	
23.	Не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией входные тамбуры в здание учебного корпуса №1	ст. 54, 91ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил.А п.А.3, п.А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	15.10.2017	
24.	В учебном корпусе №1 не организовано осуществление проверок состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) штор в актовом зале (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год) Фактически инструкция не предоставлена, огнезащитная обработка (пропитка) проведена в 08.12.2015г.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.21	15.10.2017	
25.	В учебном корпусе №1 не организовано проведение проверок работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов внутреннего водопровода с пожарными кранами. Фактически предоставлены акты проверок работоспособности, выполненные в апреле 2016г. и в фев-	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.55; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 г. "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслу-	15.10.2017	

	рале 2017г.	живанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" п.3, п.3 приложения		
--	-------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по городам Салават, Ишимбай и Ишимбайскому району Республики Башкортостан по пожарному надзору
Куценко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 04 2017 г.



(Handwritten signature)

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Мартынова Раиля Мархамовна - заместитель директора МБОУ «Лицей №1» г.Салавата, представитель МБОУ «Лицей №1» г.Салавата по доверенности № 57 от тринадцатого февраля две тысячи семнадцатого года

(должность, фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
(подпись)

«26» апреля 2017 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.